



REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU
SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE

KLASA: 612-08/20-010/231
URBROJ: 251-18-02-20-03
U Zagrebu, 05.06. 2020.

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I
UMJETNOSTI
Trg Nikole Šubića Zrinskog 11
10 000 Zagreb

PREDMET: Ante Kovačića 5, Zagreb, oštećenja uslijed potresa
- *obavijest, konzervatorske smjernice, dostavljaju se*

Temeljem vaše prijave oštećenja od potresa od 22. ožujka 2020. za zgradu Ante Kovačića 5 u Zagrebu, u vlasništvu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na k.č.br. 2581, k.o. Centar, obavještavamo vas kako slijedi:

- predmetna poslovna zgrada na adresi Ante Kovačića 5 u Zagrebu, u kojoj su smještene jedinice u sastavu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, nalazi se unutar prostornih međa Povijesna urbana cjelina Grad Zagreb, zona 'A'- Područje izuzetno dobro očuvane i osobito vrijedne povijesne strukture, koja je temeljem rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, KLASA: UP/I-612-08/02-01/135, URBROJ: 532-04-01-1/4-10-12, od 18.03.2010., kao kulturno dobro, upisana u Registar kulturnih dobara RH, Listu zaštićenih kulturnih dobara pod reg.br. Z-1525.
- Na predmetnu se zgradu primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 66/99, 151/03, 157/03-ispr., 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) i svi propisi koji se odnose na kulturna dobra.
- Sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, za sve zahvate na predmetnom kulturnom dobru potrebno je zatražiti posebne uvjete i prethodno odobrenje/potvrdu glavnog projekta ovog tijela.

Dana 02. lipnja 2020. godine službenici ovog Zavoda u provedbi postupka popisa štete prouzročene potresom na kulturnim dobrima, proveli su očevid na predmetnom kulturnom dobru te su vizualnim pregledom utvrđena sljedeća oštećenja:

- na uličnom pročelju građevine nisu vidljive pukotine. Jedna pukotina uočena je na dvorišnom pročelju, moguće od ranije. Djelomično su oštećeni dimnjaci i pokrov.

- Oštećenja od potresa manifestiraju se u unutrašnjosti zgrade na pregradnim zidovima I i II kata dijagonalnim pukotinama uz mjestimično otpadanje većeih ili manjih fragmenata žbuke te pukotinama na stropovima i na spojevima zida i stropa.
- Na prostoru stubišta i u drugim dijelovima zgrade vidljiva su oštećenja od dugotrajnog utjecaja vlage.

Izvidom statičara mr.sc. Branimira Medića, ovlaštenog inženjera građevinarstva, obavljenog također 02. lipnja 2020., utvrđeno je sljedeće:

- *'Zgrada na adresi A. Kovačića 5, u kojoj je smješten Odsjek za arheologiju HAZU, trokatna je zidanica s početka 20. stoljeća pravilnog tlocrta s dobro raspoređenim nosivim i ukrutnim zidovima. Uočena (manja) oštećenja uglavnom su na pregradnim (ukrutnim) zidovima I i II kata položenim u smjeru sjever-jug.*
- *'Prema klasifikaciji Ministarstva kulture (EMS 98) oštećenja možemo svrstati u kategoriju umjerenih oštećenja za koje treba izraditi projekt konstruktivne sanacije sa težištem (minimalno) na poboljšanju potresne otpornosti poprečnih zidova. Istočno krilo dvorišne dogradnje nije dilatirano od glavne zgrade pa se predlaže da se u okviru projekta sanacije razmotri mogućnost izvedbe iste.'*

Slijedom gore navedenog, iako na zgradi nisu zamijećena veća oštećenja, potrebno je izvršiti detaljni statički pregled zgrade od strane stručne i ovlaštene fizičke osobe koja posjeduje propisano dopuštenje Ministarstva kulture.

Nadalje, potrebno je utvrditi opseg i vrstu potrebnih radova za cjelovitu konstruktivno-građevinsku sanaciju zgrade te izraditi detaljnu tehničku dokumentaciju sukladno pravilima i uzancama struke, koja će obuhvatiti sve potrebne građevinske i obrtničke radove za cjelovitu konstruktivnu i građevinsku sanaciju oštećenih dijelova zgrade, sanaciju i zaštitu zgrade od vlage i druge potrebne radove, na koju je potrebno ishoditi zakonom propisana odobrenja.



PROČELNIK
Stipe Tutiš, prof.

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Pismohrana, ovdje